09 日本国特許庁 (JP)

①実用新案出願公開

炒 公開実用新案公報 (U)

昭59—163226

\$i.lnt. Cl.3 F 16 C 35/077 識別記号

. 庁内整理番号 7127-3 J ❸公開 昭和59年(1984)11月1日

審査請求 未請求

(全 頁)

砂ころがり軸受装置

包実

顧 昭58-58222

②出 願昭58(1983)4月18日

②考 来 者 岩城良之

姫路市千代田町840番地三菱電

機株式会社姫路製作所內

①出 願 人 三菱電接株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2

番3号

砂代 理 人 弁理士 大岩増雄

外2名

- 1. 考案の名称
 - ころがり軸受装置
- 2. 実用新案登録請求の範囲
- (1) 軸受外輪の外円周に設けられた偏心霧の深い側に、ヘアピン状の止め輪をはめた玉軸受を、軸受箱の内円周部に挿入した軸受委儷において、上記外輪の偏心器の外縁角部を面取りし、上記上め輪は断面四角形をなし、中間部の外方に突出する頭部の外縁角部を面取りしてあり、上記玉軸受の上記軸受箱の内円周部に挿入による上記外輪の傾斜委着を防いだことを特徴とするころがり軸受装置。
- (2) 偏心褥の外縁角部を 15 ~ 60°の傾斜面で面取りしたことを特徴とする実用新案登録請求の範囲第1項記載のころがり軸受装置。
- (3) 止め輪の頭部の外級角部を 15 ~ 60°の傾 斜面で面取りしたことを特徴とする実用新案登録 請求の範囲第 1 項又は第 2 項記載のころがり軸受 装置。



- (4) 偏心溝の外級角部を円弧面で面取りしたことを特徴とする実用新案登録請求の範囲第1項又 は第3項記載のころがり軸受装置。
- (5) 止め輪の頭部の外縁角部を円弧面で面取り したことを特徴とする実用新案登録請求の範囲第 1項、第2項及び第4項のいづれかの項記載のこ ろがり軸受装置。
- (6) 止め輪の頭部の外縁角部を円弧面で面取り し断面半円形にしたことを特徴とする実用新案登 録請求の範囲第1項、第2項及び第4項のいづれ かの項記載のころがり軸受装置。
- (7) 止め輪の頭部の外縁及び内縁を円弧面で面取りし断面円形にしたことを特徴とする実用新案登録請求の範囲第1項、第2項及び第4項のいづれかの項記載のころがり軸受装置。
- (8) 止め輪の頭部の外縁及び内縁を円弧面で面取りし断面だ円形にしたことを特徴とする実用新案登録請求の範囲第1項、第2項及び第4項のいづれかの項記載のころがり軸受装置。
- 3. 考案の詳細な説明



この考案は、軸受外輪の偏心酶にヘアピン状の 止め輪をはめ、軸受箱内での外輪のクリープを防 止したころがり軸受装置の改良に関する。

自動車用交流発電機などでの、この種の従来の 軸受装置は、第1図及び第2図に縦断面図及び正 前断面図で示すようになつていた。囗は軸受箱、 (2) は回 転 軸 、(3) は この 回 転 軸 に 固 着 され 軸 受 箱 (1) の内円周部 (la) にはめ込まれた玉軸受で、内輪 (4)、外輪(5)、玉(6)及び保持器(7)からなつている (第 2 図では保持器は除いて示す)。(8)は外輪(5) の 外 円 周 部 に 形 成 さ れ た 環 状 の 偏 心 滯 、 (9) は へ ア ピン状(ほぼ半円状のひ字形)に形成され、偏心 欝(8)の深い側にはめられた止め輸である。この止 め輪(9)は金属ばね材からなり、第3図及び第4図 に示すよりに、断面四角形をなしていて、中間部 には半径方向に突出する頭部(9a)が形成されて いて、軸受箱(1)の内円周部(la)面を弾性押圧す る。これにより、内輪(4)側の回転による外輪(5)の 円周方向のクリープを防止している。

上記軸受(3)の組込みにおいて、回転軸(2)に軸受



(3) を 図着し、この軸受の偏心溝(8) に止め輪(9)をはめ、軸受箱(1)の内円周部(1a) に軸方向にはめ込むと、止め輪(9)の頭部(9a) で内円周部(1a) 面を弾性押圧しながら押込まれる。このため、第1 図のように止め輪(9)の頭部(9a) の外縁の角部が内円 周部(1a) 面をかじつてゆき、かじり傷(1b) を生じ、挿入完了状態では、外輪(5) が内輪(4) に対し角度 がだけ傾いて装着され、軸受(3) がモーメント荷重を受けることになる。

この第1図の軸受装置の状態で回転軸(2)を回転し、ある期間たつと、第5図に軸受破損に至る進行状態を順に示す説明図のようになる。すなわち、第1図のように外輪(6)が傾斜装置状態で回転軸(2)を回転していると、第5図(A)のように、軸受(3)に周知であるモーメント荷重による、だ円軌道上にフジャング(10)を生じる。なおも運転を続けると、(B)図のように、玉(6)が逐次フレーキング(12)によって摩託し変形する。この状態でさらに継続使用すると、生として軌道面と玉(6)の変形によって保持器(7)が異常な力を受けて破損し、(C)図のようにな





り、場合によつては破損片が軌道面に脱落して玉(6)と軌道の間で摩滅され、金属粉となつて潤滑剤の劣化を進める。続いて、(D)図のように、玉(6)が外部へ飛散するが、外輪(5)の最も弱い部分である偏心帯(8)の最深部の位置が玉(6)の飛出し通路となり、この部分が瞬間的に延性破壊する。

また、上記従来装置では、外輪(5)の偏心帶(8)の 両側部の外縁の角部は鋭くなつており、軸受(3)を 軸受箱(1)の内円周部(1a) に挿入する際、止め輪 (9)の頭部(9a) と同様に、偏心得(8)の角部によつ て内円周部(1a) 面をかじつていき、外輪(5)を傾 斜させることが判明している。

この考案は、上記従来装置の欠点をなくするためになされたもので、止め輪の頭部の外線角部を面取りし、また、外輪の偏心溝の両側外線の角部も面取りすることにより、軸受を軸受箱の内円周部に挿入の際、止め輪の頭部及び外輪の偏心溝の外線による内円周部面のかじりを防止し、外輪の傾斜接着をなくしたころがり軸受装置を提供することを目的としている。



第6図はこの考案の一奥施例によるころがり軸 受装置の縦断面図であり、(1), (1a),(2),(4),(6),(7) は上記従来装置と同一のものである。玉軸受幻の 外輪図には外円周部に環状の偏心溝図が形成され ており、この偏心溝の両側外線の角部は、傾斜角 α = 15 ~ 60° の面取り (23a) を施してある。24 は断面四角形の金属ばね材からなり、ヘアピン状 (ほぼ半円状のU字形)に形成され、偏心溝図の 深い側にはめられた止め輪である。この止め輪の 中間 部の半径方向に突出した頭部(242)の外縁角 那は、傾斜角 β = 15 ~ 60° の面取り(24c)を施 してある。なお、図では止め輪网は実線では軸受 箱川へ挿入前を示し、挿入後は鎖線で示すよりに なる。止め輪24を第7図に正面図で示し、頭部 (24a)及び両脚部(24b)の断面を第 8 図及び第 9 図に示す。

このように、偏心審図の両側外線に面取りが施され、偏心審図にはめられた止め輪図の頭部(24a)の外線に面取りが施された軸受図を、軸受箱(1)の内円周部(1a)に挿入すると、止め輪の頭部(24a)



や偏心滯約の外縁によつて内円周部 (1a) 面をか じることがなく、したがつて、内輪四はほとんど 傾斜することなく装着される。これにより、軸受 如の破損が防止される。

第 10 図はこの考案の他の実施例による止め輪の正面図である。止め輪圀の頭部 (25a)の外縁及び内縁の角部は、第 11 図に断面図で示すように、大きい半径で面取り (25c)され断面円形にされている。この止め輪臼の両脚部 (25b) は第 12 図に断面図で示すように、断面四角形のままである。

なお、上記実施例では、止め輪の頭部の外縁角部の面取りは、傾斜面、円形面の面取りを施したが、円弧面で丸めた面取りにしてもよく、面取りした頭部の形状は、断面半円形、だ円形あるいは小判形にしてもよい。

また、外輪の偏心群の両側外縁の角部の面取りな、円弧面で丸めてもよい。

以上のように、この考案によれば、外輪の偏心 霧の両側の外線角部、及び止め輪の頭部の外線角 部を面取りしたので、軸受を軸受箱の内円周部に



挿入の際、止め輪の頭部及び偏心褥の角部による 内円周部面のかじりが防止され、外輪がほとんど 傾斜のない装着ができ、これによる軸受破損がな くされる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は従来の軸受要置の縦断面図、第2図は第1図のⅡーⅡ線における断面図、第3図及び第4図は第2図の止め輪のⅡーⅢ線及びⅣーⅣ線における断面図、第5図は第1図の状態の軸受が回転により破損に至る進行状態を順に示す説明図、第6図はこの考案の一実施例による軸受報に挿入される前の状態で示す縦断面図、第7図は第6図の止め輪の正面図、第8図及び第9図は第7図の堰ー堰線及び以一以線における断面図、第11図及び第12図は第10図の刈ーX級及びバー区の表案の他の実施例による止め輪の正面図、第11図及び第12図は第10図の刈ーX級及びバー区の表表の他の実施例によ

図において、(1) … 軸受箱、(1a) … 内円周部、(2) … 回転軸、(4) … 内輪、20 … 玉軸受、20 … 外輪、(2) … 偏心器、(23a) … 面取り、24 … 止め輪、(24a)




…頭部、(24c)…面取り、約…止め輪、(25a)… 頭部、(25c)…面取りである。

なお、図中同一符号は同一又は相当部分を示す。

代理人 大岩增雄





第 1 図

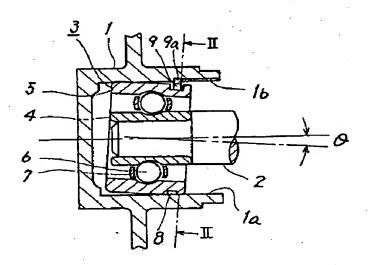



第 2 图 第 3 图 9 2 9 第 4 图 7 9 2 9 9 1 2

代理人 大岩增雄

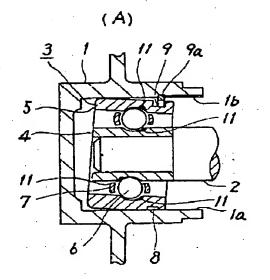

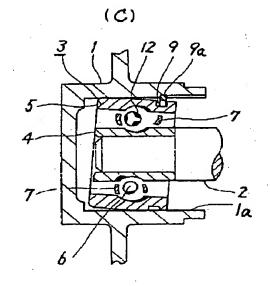

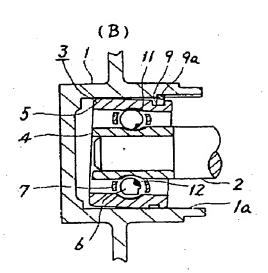


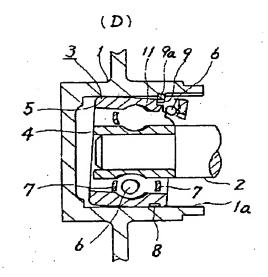


321

実開59-163226

代理人 大岩增雄

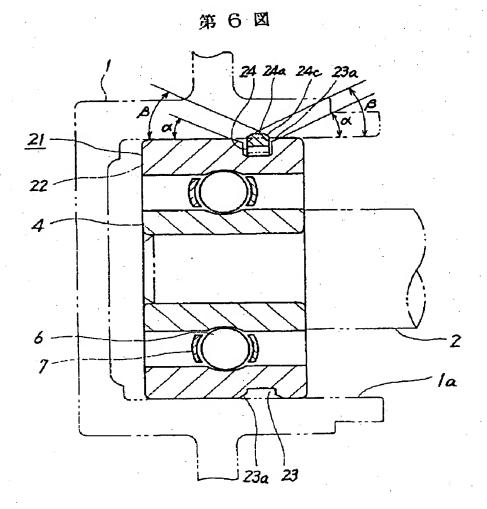

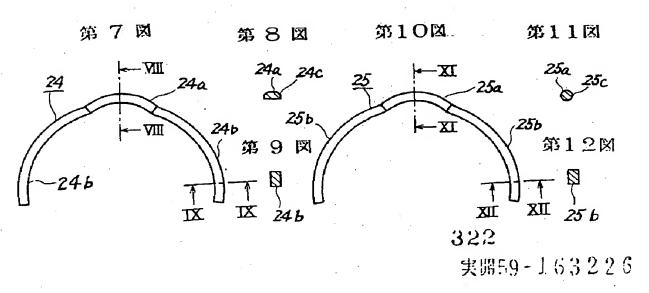

代理人 大岩 增 雄

正 書(自発)

昭和

特許庁長官殿

1. 事件の表示

実願昭 58-58222号

2. 考案の名称

ころがり軸受装置

3. 補正をする者

事件との関係

実用新案登録出願人

住 所

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

名 称 (601)三菱電機株式会社

代表者 片山 仁 八郎

4. 代 理 人

住 所

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

三菱電機株式会社内

(7375) 弁理士 大 岩 氏 4

(連絡先 03(213)3421特許部)









- 5. 補正の対象 明細書の「考案の詳細な説明」の 棚 o
- 6. 補正の内容

明細書第3ページ第6行の「前断面図」を「面 断面図」に補正する。

以。上

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
	□ BLACK BORDERS
	☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
	☐ FADED TEXT OR DRAWING
	☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
	☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
	COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
	☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
	LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
	☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
	☐ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.